

Om kopplingen drar och inte kopplar ur fullt kan det vara "judder spring" (art.nr 780.32.009.000) som har gjort ett spår i den innersta stålskivan (art. nr 780.32.010.000) i kopplingen.

Om detta är fallet, byt ut innersta stålskivan mot en ny och ta eventuellt en fin smärgelduk/fil och dra av kanten på den vinklade ringens sida som ligger an mot stålskivan (se bild) så att kanten inte blir så vass. Detta bör avhjälpa så att spår inte bildas i stålskivan.

Vill man ta bort "judder spring" helt och hållet så går det att göra genom att låta den plana innersta brickan ligga kvar i botten på kopplingskorgen och ersätta den innersta kopplingslamellen (som har en större innerdiameter) med en vanlig lamell (art.nr 780.32.011.000).



